



**ИНДИКАТОР ДЕФЕКТОВ ОБМОТОК  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН**

**ИДО-06**

**Руководство по эксплуатации**

<https://tetra.kharkiv.com>

## СОДЕРЖАНИЕ

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Контактная информация  | 2  |
| 2  | Назначение   | 3  |
| 3  | Технические данные   | 3  |
| 4  | Комплект поставки  | 4  |
| 5  | Устройство и работа индикатора   | 4  |
| 6  | Указания мер безопасности  | 7  |
| 7  | Подготовка к работе  | 8  |
| 8  | Порядок работы   | 9  |
|    | 8.1 Проверка трехфазной обмотки на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз | 9  |
|    | 8.2 Проверка состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками                          | 11 |
| 9  | Контроль исправности индикатора  | 11 |
| 10 | Характерные неисправности и методы их устранения   | 12 |
| 11 | Транспортирование и хранение   | 13 |
| 12 | Свидетельство о приемке  | 13 |
| 13 | Гарантийные обязательства  | 13 |

### 1 Контактная информация

ООО «ФИРМА «ТЭТРА, LTD»

Украина, 61024, г. Харьков, ул. Гуданова, 18,

тел./факс (057) 714-09-43, тел. (057) 720-22-13, 714-38-38

mark@tetra.kharkiv.com,

<https://tetra.kharkiv.com>

## 2 Назначение

2.1 Индикатор предназначен для контроля обмоток электрических машин и обеспечивает проверки:

1) трехфазных обмоток на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и неправильного соединения фаз;

2) состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками.

2.2 Основными потребителями индикаторов являются предприятия, эксплуатирующие или ремонтирующие трехфазные электрические машины напряжением до 1000 В.

2.3 Климатическое исполнение – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 (температура воздуха –10 ... +40°C).

## 3 Технические данные

- |  |  |
|--|--|
| 1) контролируемые параметры:   |  |
| – при проверке трехфазной обмотки на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз | коэффициент различия фазных токов ( $K_p$ ); |
| – при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками                          | сопротивление изоляции ( $R_{и}$ );          |
| 2) контролируемый диапазон $K_p$ , %   | 0-99;  |
| 3) контролируемый диапазон $R_{и}$ , МОм   | 0-500;                                       |
| 4) величина $K_p$ при замыкании одного витка в фазе, %, не менее   | 10;  |
| 5) выходное постоянное напряжение при измерении $R_{и}$ , В  | $1000 \pm 100$ ;                             |
| 6) индикация   | светодиодная;                                |
| 7) питание   | автономное или от внешнего блока питания;    |
| 8) напряжение питания, В   | 5;   |
| 9) потребляемая мощность, Вт, не более   | 4;   |

|  |                |
|--|----------------|
| 10) габаритные размеры, мм                       | 205 x 80 x 50; |
| 11) масса*, кг, не более                         | 0,4;           |
| 12) рабочее положение                            | произвольное;  |
| 13) параметры внешнего блока питания:            |                |
| – номинальное постоянное напряжение на выходе, В | 5;             |
| – номинальный ток на выходе, А, не менее         | 1;             |
| – номинальное переменное напряжение на входе, В  | 220.           |

---

\*указана масса индикатора с аккумулятором, масса комплекта поставки составляет  $0,60 \pm 0,04$  кг

#### **4 Комплект поставки**

|   |    |
|---|----|
| 1) ИДО-06, шт.                          | 1; |
| 2) аккумулятор (Li-Ion, тип 14500), шт. | 1; |
| 3) кабель соединительный, шт.           | 1; |
| 4) провод соединительный, шт.           | 2; |
| 5) блок питания, шт.                    | 1; |
| 6) кабель USB Type-C, шт.               | 1; |
| 7) руководство по эксплуатации, экз.    | 1; |
| 8) футляр, шт.                          | 1. |

#### **5 Устройство и работа индикатора**

##### 5.1 Конструкция индикатора (рис. 5.1, 5.2)

Конструктивно индикатор выполнен в виде портативного прибора, пластмассовый корпус которого состоит из двух частей, стянутых резиновыми окантовками.

На лицевой стороне корпуса расположены семисегментный трехразрядный дисплей и светодиоды, а также надписи, поясняющие назначение кнопок индикатора.

## Общий вид индикатора ИДО-06



Рис. 5.1

## Принадлежности к индикатору ИДО-06

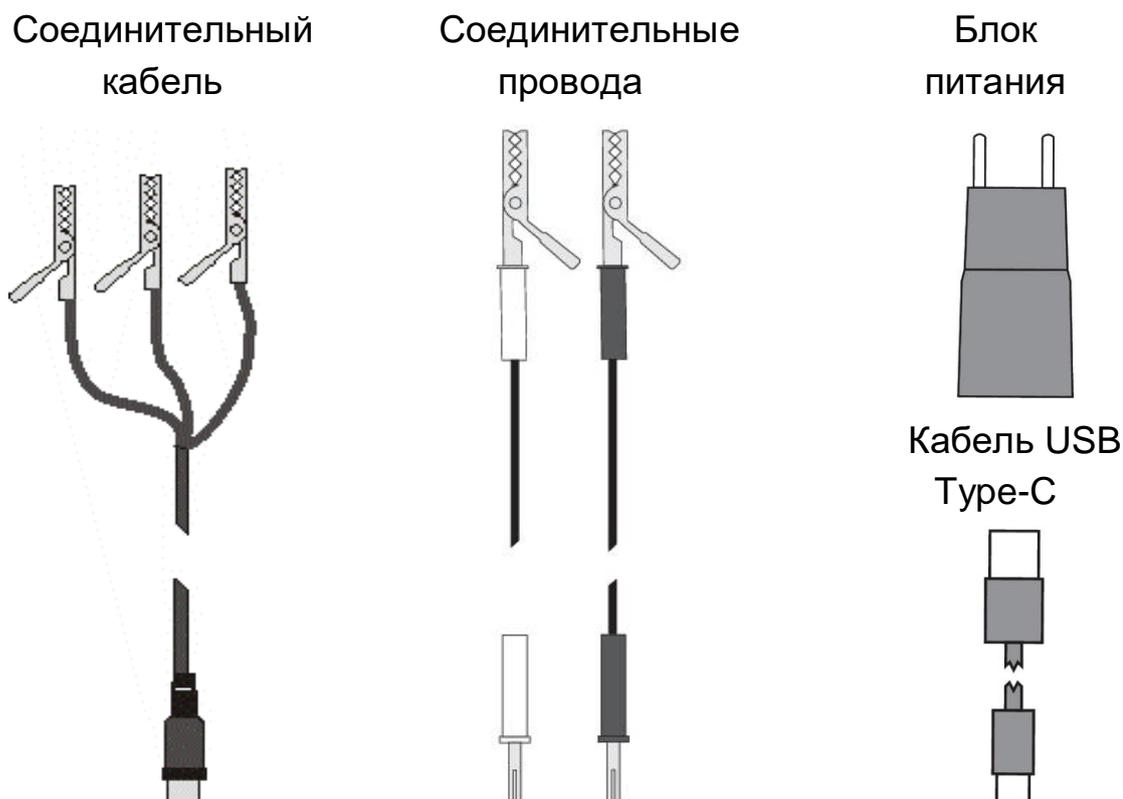


Рис. 5.2

На верхней стенке корпуса имеются гнезда: «» – для подключения к индикатору соединительного кабеля - и «**1000 В**», «» - для подключения к индикатору соединительных проводов.

На левой стенке корпуса находятся две кнопки: «» – для включения/выключения индикатора - и «**Enter**» – для управления индикатором.

На правой стенке корпуса расположены гнездо «**5В, 1А**» – для подключения к индикатору блока питания – и двухцветный светодиод – для контроля заряда аккумулятора.

На тыльной стороне корпуса приведены надписи, поясняющие назначение гнезд индикатора и содержащие основную информацию о нем.

Внутри корпуса расположена печатная плата с элементами схемы индикатора и аккумулятор.

## 5.2 Принцип работы индикатора

5.2.1 При проверке трехфазной обмотки на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз сравниваются токи двух фаз обмотки при подаче на них переменного напряжения амплитудой до 10 В частотой до 10 кГц. При наличии дефектов фазные токи будут различными. Степень этого различия устанавливается величиной коэффициента различия фазных токов  $K_p$ :

$$K_{p1} = k \frac{I_A - I_B}{I_A + I_B} \times 100\%; K_{p2} = k \frac{I_B - I_C}{I_B + I_C} \times 100\%; K_{p3} = k \frac{I_C - I_A}{I_C + I_A} \times 100\%,$$

где:

$I_A, I_B, I_C$  – действующие значения фазных токов;

$k$  – коэффициент, задаваемый изготовителем.

5.2.2 При проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками на обмотку подается напряжение постоянного тока, определяется величина сопротивления изоляции и последняя сравнивается с пороговым значением (0,5 МОм).

## 6 Указания мер безопасности

6.1 На корпусе индикатора есть следующие знаки:

«» Внимание! Перед работой с индикатором изучить настоящее руководство.

«» Внимание! На зажимах соединительных проводов формируется опасное напряжение.

6.2 Обмотки контролируемой машины должны быть обесточены.

6.3 Перед проверкой трехфазной обмотки кратковременно закоротить трехфазную обмотку на корпус машины, если перед этим обмотка проходила испытания высоким напряжением постоянного тока.

6.4 При проверке изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками отключить устройства защиты (при их наличии) и

не прикасаться к зажимам соединительных проводов. После ее завершения обмотки должны быть разряжены на заземленный корпус машины.

## 7 Подготовка к работе

7.1 Провести внешний осмотр индикатора.

7.1.1 Проверить комплектность в соответствии с комплектом поставки.

7.1.2 Убедиться в отсутствии внешних повреждений корпуса, соединительного кабеля и соединительных проводов.

7.2 Проверить питание индикатора.

7.2.1 Включить индикатор нажатием кнопки «». При этом после индикации уровня заряда аккумулятора («» – максимальный уровень, «» – минимальный) засветятся показание «**500**» и зеленый светодиод.

Если появляется показание «**LO**» и мигают зеленый и красный светодиоды, то необходимо произвести заряд аккумулятора. Для этого:

- 1) выключить индикатор нажатием кнопки «»;
- 2) присоединить блок питания к индикатору (см. рис. 5.1, 5.2);
- 3) включить блок питания в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. При этом светодиод на правой стенке корпуса индикатора засветится красным цветом. Свидетельством окончания заряда аккумулятора служит изменение цвета светодиода с красного на зелёный;
- 4) отсоединить блок питания от индикатора и от сети.

### Примечание

Заряд аккумулятора происходит и при работе индикатора от блока питания.

7.2.2 Выключить индикатор нажатием кнопки «».

## 8 Порядок работы

8.1 Проверка трехфазной обмотки на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз.

8.1.1 Подключить к индикатору соединительный кабель (см. рис. 5.1, 5.2).

8.1.2 Подключить соединительный кабель с помощью зажимов «**A**», «**B**» и «**C**» к выводам трехфазной обмотки машины. При этом фазы должны быть соединены согласно схеме соединений для данной машины (в звезду или в треугольник).

8.1.3 Включить индикатор. При этом после индикации уровня заряда аккумулятора засветятся показание «**AbC**» и зеленый светодиод.

Если вместо одного из символов «**A**», «**b**» или «**C**» появляется символ «—» и загорается красный светодиод, то это указывает на обрыв соответствующей фазы и отсутствие необходимости выполнять дальнейшие рекомендации п. 8.1.4 – 8.1.7.

### Примечание

Возможные состояния и дефекты обмотки и варианты их индикации приведены в табл. 8.1.

8.1.4 Нажать кнопку «**Enter**». При этом после мигающих символов «**---**» засветятся символ «**A**», значение  $K_p$  фаз, к которым подключены зажимы «**B**» и «**C**» соединительного кабеля, и один из светодиодов: зеленый или красный.

### Примечание

При проверке обмотки статора машины в сборе на величину  $K_p$  фаз влияют также неравномерность воздушного зазора и дефекты ротора. Для исключения этих факторов в качестве измеренного значения  $K_p$  следует выбирать минимальное из значений  $K_p$ , которые показывает индикатор при медленном проворачивании ротора вручную.

Таблица 8.1 Возможные состояния и дефекты трехфазной обмотки и варианты их индикации

| Показания индикатора  | Состояние или вид дефекта обмотки   |
|---|---|
| <b>-ЬС</b><br><b>А-С</b><br><b>АЬ-</b><br>красный светодиод                   | Обрыв фазы  |
| <b>А00 – А09</b><br><b>Ь00 – Ь09</b><br><b>С00 – С09</b><br>зеленый светодиод | Межвитковых замыканий нет.<br>Фазы соединены правильно  |
| <b>А10 – А99</b><br><b>Ь10 – Ь99</b><br><b>С10 – С99</b><br>красный светодиод | Межвитковые замыкания.<br>Неправильное соединение фаз   |
| <b>0.50 – 500</b><br>зеленый светодиод  | Изоляция обмоток относительно корпуса машины и между обмотками в нормальном состоянии           |
| <b>0.00 – 0.50</b><br>красный светодиод                                       | Изоляция обмоток относительно корпуса машины и между обмотками в неудовлетворительном состоянии |

8.1.5 Нажать «**Enter**». При этом появятся символ «**b**», значение  $K_p$  фаз, к которым подключены зажимы «**A**» и «**C**» соединительного кабеля, и загорится зеленый или красный светодиод.

8.1.6 Нажать «**Enter**». При этом отобразятся символ «**C**», значение  $K_p$  фаз, к которым подключены зажимы «**A**» и «**B**» соединительного кабеля, и загорится один из светодиодов: зеленый или красный.

8.1.7 По величинам измеренных  $K_p$  и свечению светодиодов установить факт наличия или отсутствия в обмотке межвитковых замыканий, обрыва фазы, неправильного соединения фаз (см. табл. 8.1).

8.1.8 Выключить индикатор.

8.1.9 Отключить от индикатора соединительный кабель.

8.2 Проверка состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками.

8.2.1 Подключить к индикатору соединительные провода (см. рис. 5.1, 5.2).

8.2.2 Подключить зажим, соединенный с гнездом «**1000 В**», к одной из обмоток, а зажим, соединенный с гнездом «**⏏**» – к корпусу машины.

8.2.3 Включить индикатор. При этом после индикации уровня заряда аккумулятора засветятся значение  $R_{и}$  и зеленый или красный светодиод.

8.2.4 По показаниям индикатора оценить состояние изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками (см. табл. 8.1).

8.2.5 Выключить индикатор.

8.2.6 Отключить от индикатора соединительные провода.

## 9 Контроль исправности индикатора

9.1 Подключить к индикатору соединительный кабель.

9.2 Замкнуть зажимы «**A**», «**B**» и «**C**» соединительного кабеля между собой.

9.3 Включить индикатор. При этом после индикации уровня заряда аккумулятора должны засветиться показание «**AbC**» и зеленый светодиод.

9.4 Нажать кнопку «**Enter**». При этом после мигающих символов «**---**» должны появиться показание «**A00**», «**A01**» или «**A02**» и загореться зеленый светодиод.

9.5 Нажать «**Enter**». Показание при этом должно измениться на «**B00**», «**B01**» или «**B02**».

9.6 Нажать «**Enter**». При этом показание должно принять вид «**C00**», «**C01**» или «**C02**».

9.7 Выключить индикатор.

9.8 Отключить от индикатора соединительный кабель.

9.9 Подключить к индикатору соединительные провода.

9.10 Включить индикатор. При этом после индикации уровня заряда аккумулятора должны засветиться показание «**500**» и зеленый светодиод.

9.11 Выключить индикатор.

9.12 Замкнуть накоротко зажимы соединительных проводов.

9.13 Включить индикатор. При этом после индикации уровня заряда аккумулятора должны засветиться показание «**0.00**» и красный светодиод.

9.14 Выключить индикатор.

9.15 Индикатор исправен, если выполняются требования раздела 9.

## 10 Характерные неисправности и методы их устранения

| Характер неисправности и ее проявление  | Вероятная причина             | Способ устранения                         |
|---|-------------------------------|---|
| При замкнутых накоротко зажимах соединительного кабеля индикатор выдает показание « <b>-BC</b> », « <b>A-C</b> » или « <b>Ab-</b> » | Обрыв в соединительном кабеле | Найти место обрыва и восстановить контакт |

## 11 Транспортирование и хранение

11.1 Условия транспортирования индикатора в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 3 по ГОСТ 15150.

11.2 Условия хранения индикатора – 3 по ГОСТ 15150.

## 12 Свидетельство о приемке

Индикатор ИДО-06 № \_\_\_\_\_ соответствует  
ТУ У 33.2–14105464.001–2002 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
дата

## 13 Гарантийные обязательства

13.1 Изготовитель гарантирует работоспособность индикатора при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

13.3 В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт или замену индикатора. В случае отказа индикатора следует обратиться к изготовителю.

Дата продажи \_\_\_\_\_